

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2020

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2020.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2020 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
DMX4707S, DMX47S, DMX5020BTS, DMX5020S	APP: 210204 или более ранняя MCU: 210521_1A или 210521_1B → APP: 220121-V1.6.* MCU: 210521_1A или 210521_1B APP: 220121 или более ранняя MCU: 220121_1E → APP: 220121-V1.6.* MCU: 221207_1E APP: 210206 или более ранняя MCU: 210521_1A или 210521_1B → APP: 220122-V1.6.* MCU: 210521_1A или 210521_1B
DMX5020DABS	APP: 220122 или более ранняя MCU: 220121_1E → APP: 220122-V1.6.* MCU: 221207_1E APP: 210122 или более ранняя MCU: 210521_1A или 210521_1B → APP: 220124-V1.6.* MCU: 210521_1A или 210521_1B
DDX5707S, DDX57S	APP: 220124 или более ранняя MCU: 220121_1E → APP: 220124-V1.6.* MCU: 221207_1E APP: 210124 или более ранняя MCU: 220121_1E → APP: 220124-V1.6.* MCU: 210521_1* или 220121_1E
DDX5020S	APP: 210124 или более ранняя → APP: 220124-V1.6.* MCU: 210521_1* или 220121_1E



- Смотрите “Проверка версии прошивки” ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.


Последовательность операций

- Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Обновите прошивку. (**Операция длится около 5 минут.**)
- Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создайте средство обновления на вашем ПК.

- Загрузите обновления с веб-сайта.
- Распакуйте загруженный файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.



Осторожно!

- Для обновления используйте запоминающее устройство USB с техническими характеристиками, указанными ниже. Обновление невозможно на запоминающих устройствах USB с другими техническими характеристиками.
Стандарт USB: USB 2.0
Емкость: от 8 ГБ до 32 ГБ
Файловая система: FAT 32



- Не копируйте обновление на устройство, содержащее аудиофайлы. Настоятельно рекомендуется использовать пустой USB-накопитель.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии прошивки

- Нажмите кнопку <MENU>.



- Коснитесь [].



- Коснитесь [Special].

- Коснитесь [Software Information].

- Проверьте версию.




Обновление программы

- Подключите модуль памяти USB. Появится подтверждающее сообщение.

- Коснитесь [Yes]



- Коснитесь [ARM Update], чтобы начать обновление. (это займет около 2 минут).

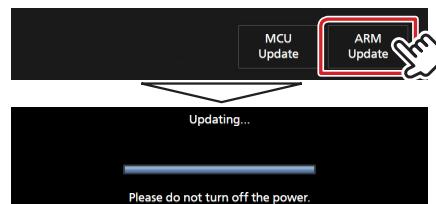

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не извлекайте USB-накопитель и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

- Перезагрузите систему.
- Извлеките USB-накопитель. Снова подключите USB-накопитель. Появится подтверждающее сообщение.
- Коснитесь [Yes]
- Коснитесь [MCU Update], чтобы начать обновление. (это займет около 3 минут).



- Подождите, пока появится сообщение «MCU Update success!».
- Перезагрузите систему. Извлеките USB-накопитель.
- Обратитесь к разделу “Проверка версии прошивки” для получения информации о том, обновлена ли версия программы.

Меры предосторожности

- Перед обновлением программы запаркуйте автомобиль в безопасном месте. Не выключайте двигатель, чтобы не допустить разрядки аккумулятора.
- В процессе обновления не заглушайте двигатель и не отключайте питание ресивера Navigation/Multimedia. В противном случае обновление может быть выполнено неправильно, и в результате ресивер Navigation/Multimedia может оказаться непригодным для дальнейшего использования.